

MANUAL DE INSTRUÇÕES



MEDIDOR DE MONOXIDO DE CARBONO MODELO: CO-4000



1. Introdução

Este medidor de monóxido de carbono é um instrumento portátil projetado para detectar a presença de monóxido de carbono (CO) e medir a concentração deste gás dentro da escala de 1 a 1000 partes por milhão (PPM).

O monóxido de carbono é um tipo de gás comumente gerado em industrias e ambientes domésticos. É incolor, inodoro, insípido e não-irritante. É um gás extremamente tóxico e perigoso se em altas concentrações. Em baixas concentrações, o monóxido de carbono passa despercebido e pode causar malestar ou mesmo apresentar risco de vida, caso o individuo exposto possua problemas de saúde.

O monóxido de carbono é produzido por combustão incompleta de combustíveis. Isto ocorre quando a mistura de combustível e oxigênio não é proporcionalmente adequada. Qualquer aparelho onde ocorra queima de combustíveis tem o potencial de produzir monóxido de carbono em concentrações variadas, como por exemplo fornalhas, fornos e aquecedores com sistema de ventilação inadequado.

O monóxido de carbono, quando inalado, chega aos pulmões e se combina com a hemoglobina do sangue para formar carboxihemoglobina (COHB). Esta condição limita a habilidade do sangue de transportar oxigênio, o que afeta os órgãos, músculos e tecidos. A exposição prolongada ao monóxido de carbono pode leva à perda de consciência, danos cerebrais ou mesmo à morte. Alguns sintomas da intoxicação por monóxido de carbono são dores de cabeça, náusea, tontura, difículdade de respiração e perda de coordenação motora e capacidade de raciocínio.

Grupos de alto risco de envenenamento por monóxido de carbono são crianças, gestantes, idosos e indivíduos com problemas cardíacos, respiratórios ou em condição anêmica.

2. Informações de Segurança

- Não utilize este instrumento como monitor pessoal de segurança
- Efeitos e sintomas do envenenamento por monóxido de carbono:

Anotações		

1


- Indicação de bateria fraca: O visor indica "Error" e o instrumento exibe um alarme audível. Quando a energia da bateria estiver abaixo do nível operacional, a iluminação de fundo do visor acenderá por 30 segundos.

- Alimentação: Uma bateria de 9V ou adaptador AC (opcional)
- Vida útil da bateria: Aprox. 100 horas (alarme e luz de fundo inativos)
- Capacidade da memória de dados manual: 99 dados
- Capacidade da memória de dados automática: 999 dados
- Temperatura de operação: 0 a 50°C
- Temperatura de armazenagem: -10 a 50°C
- Umidade de operação: 15 a 90% RH (não condensado)
- Umidade de armazenagem: 15 a 90% RH (não condensado)
- Dimensões: 173 x 50 x 50 mm
- Peso: Aproximadamente 180g (incluindo baterias)

4. Partes e Controles

3

4.1 Descrição das partes e teclas de controle

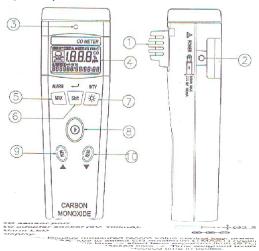

Concentração	Sintomas / Efeitos
0 a 1 PPM	Níveis normais
9 PPM	Nível máximo aceitável em área habitável, segundo o padrão ASHRAE 62-1989 para áreas habitáveis.
35 PPM	Nível máximo para exposição continua por uma hora (EPA e ASHRAE)
39 PPM	Nível médio permitido para jornadas de trabalho de até 48 horas semanais, conforme anexo 11 da NR-15.
50 PPM	Nível médio de 8 horas – OSHA. Concentração máxima para exposição continua em um período de 8 horas.
100 PPM	Limite de exposição OSHA. A norma UL2034 especifica um tempo máximo de exposição de 100 minutos.
200 PPM	Em duas ou três horas: Dor de cabeça amena, fadiga, náusea e tontura A norma UL2034 especifica um tempo máximo de exposição de 35 minutos
400 PPM	Em uma ou duas horas: Dor de cabeça frontal Em três horas: risco de vida
800 PPM	Em 45 minutos: tontura, náusea e convulsões. Morte em duas horas.
1600 PPM	Náusea dentro de 20 minutos. Morte dentro de 1 hora.
6400 PPM	Morte dentro de 15 minutos.
12800 PPM	Morte dentro de 1 a 3 minutos

• Os efeitos do envenenamento por monóxido de carbono pode variar significantemente conforme a idade, gênero, peso e estado geral de saúde do individuo

3. Especificações

- Escala de medição: 0 a 999 ppm
- Resolução de medição: 1 ppm
- Precisão: ± 5 % da leitura ou ± 5 PPM, o que for maior
- Tempo de resposta: < 30 segundos para 90% da leitura
- Deriva do sensor: < 5% ao ano, dependendo do uso
- Tipo de sensor: Eletroquímico
- Vida útil típica do sensor: 3 anos
- Visor: Visor de cristal líquido (LCD)
- Atualização de leitura: Aprox. 5 vezes por segundo

2

Termos de Garantia

O instrumento assim como todos os acessórios que o acompanham, foram cuidadosamente ajustados e inspecionados individualmente pelo nosso controle de qualidade, para maior segurança e garantia do seu perfeito funcionamento.

Este aparelho é garantido contra possíveis defeitos de fabricação ou danos, que se verificar por uso correto do equipamento, no período de 06 meses a partir da data da compra.

A garantia não abrange fusíveis, pilhas, baterias e acessórios como pontas de prova, bolsa de transporte, sensores, etc.

Excluem-se de garantia os seguintes casos:

- a) Uso incorreto, contrariando as instruções:
- b) Violação do aparelho por técnicos não autorizados;
- c) Queda e exposição a ambientes inadequados.

Observações:

- · Ao enviar o equipamento para assistência técnica e o mesmo possuir certificado de calibração, deve ser encaminhada uma carta junto com o equipamento, autorizando a abertura do mesmo pela assistência técnica da Instrutherm.
- Caso a empresa possua Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma nota fiscal de simples remessa do equipamento para fins de
- No caso de pessoa física ou jurídica possuindo isenção de Inscrição Estadual, esta deve encaminhar uma carta discriminando sua isenção e informando que os equipamentos foram encaminhados a fins exclusivos de manutenção ou emissão de certificado de calibração.
- Recomendamos que as pilhas sejam retiradas do instrumento após o uso. Não utilize pilhas novas juntamente com pilhas usadas. Não utilize pilhas recarregáveis.
- · Ao solicitar qualquer informação técnica sobre este equipamento, tenha sempre em mãos o n.º da nota fiscal de venda da Instrutherm, código de barras e n.º de série do equipamento.
- · Todas as despesas de frete (dentro ou fora do período de garantia) e riscos correm por conta do comprador.

O manual pode sofrer alterações sem prévio aviso.

7. Manutenção

7.1. Limpeza

Limpe periodicamente o instrumento com um pano úmido com detergente neutro. Não use abrasivos ou solventes para limpar o instrumento.

7.2. Substituição da bateria

Ouando o visor mostrar o indicador Error, a bateria de 9V deve ser substituída.

- 1. Desligue o instrumento
- 2. Remova a tampa do compartimento de bateria e substitua a bateria antiga por uma nova equivalente.
- 3. Recoloque a tampa do compartimento de bateria.

8. Acessórios Fornecidos

Rateria 9V Manual de Instruções

19

5. Descrição do display



: Indica a capacidade restante da bateria

SET: Indica que o modo de configuração está ativo.

Indica que o alarme baixo está ativo

HIALM: Indica que o alarme alto está ativo

ALM STL: Indica que o alarme de limite de exposição de curto prazo está ativo

ALMTWA: Indica que o alarme de media ponderada por tempo está ativo

MAXI: Indica que a função de memorização do valor máximo está ativa

STL: Indica que a função de leitura do valor STL está ativa

TWA: Indica que a função de leitura do valor TWA está ativa

SETICOALM: Indica que o modo de configuração do ponto de alarme baixo está

SET LL ALM: Indica que o modo de configuração do ponto de alarme alto está ativo SETALMSTL: Indica que o modo de configuração do ponto de alarme STL está ativo SETALMIWA: Indica que o modo de configuração do ponto de alarme TWA está

SEREE on: Indicador de ativação da função de alarme

SEREE of f: Indicador de desativação da função de alarme

SET INTV SEC: Indica que o modo de configuração do intervalo de tempo da memória automática está ativo (1 a 180 segundos)

SET ⁽¹⁾ APO: Indica que o modo de configuração do temporizador de desligamento automático está ativo

①: Indica que o temporizador de desligamento automático está ativo 5

- 1. Janela do sensor de monóxido de carbono
- 2. Soquete do adaptador AC (9V, 100mA) 3. LED do alarme
- 4. Visor
- 5. Tecla MAX: Exibe o valor de medição registrado. Pressione a tecla repetidamente para exibir o valor máximo (MAX), limite de exposição de curto prazo (STL) e média ponderada por tempo (TWA) em ciclo.Pressione a tecla → para sair deste modo.
- 6. Tecla SHIFT: Ativa as funções secundarias das teclas do instrumento. Quando
- a função **SHIFT** está ativada, o visor exibe o indicador S. Para definir os valores limite de alarme, pressione as teclas SHIFT e ALARM. Pressione a tecla → para sair deste modo. Para definir o valor do intervalo de coleta de dados da memória automática, pressione as teclas SHIFT e INTV. Pressione a tecla ↓ para sair.
- 7. Tecla 🌣 : Tecla da função de luz de fundo do visor. Pressione esta tecla para ligar e desligar a luz de fundo do visor. A luz de fundo desliga automaticamente após 30 segundos.
- 8. Tecla ①: Tecla de controle de energia (ligar / desligar).
- 9. Tecla MEM: Tecla de controle de memória manual ou automática. Pressione a tecla MEM cada vez que desejar armazenar um valor na memória manualmente. O tamanho total da memória é 99 dados. Pressione a tecla MEM por 4 segundos para ativar o modo de registro automático. O tamanho total da memória é 999 dados. Pressione novamente para sair desta função.
- 10. Tecla READ: Tecla de controle da função de leitura dos dados da memória manual e automática. Pressione a tecla READ para entrar no modo de leitura dos dados da memória manual. Pressione 🌙 para sair. Pressione **READ** por 4 segundos para entrar no modo de leitura de dados da memória automática.

Opções adicionais: Mantenha pressionada uma das teclas abaixo e pressione a tecla O para ativar a função relacionada:

- 1. Tecla 🜣: Modo de configuração do temporizador para desligamento automático.
- 2. Tecla SHIFT: Mostra a versão do software
- 3. Tecla MEM: Apaga os dados da memória
- 4. Tecla READ: Desativa os alarmes sonoros,

4

- 2. Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar entre "no", "YES" e "rSt". 3. "no" significa não executar a operação de calibração. Pressione o botão ↓
- para confirmar. 4. "rSt" significa restaurar o valor padrão de calibração de fabrica. Pressione o botão → para confirmar.
- 5. "YES" significa executar a operação de calibração. Pressione o botão → para confirmar.
- 6. Coloque o instrumento em um ambiente com ar puro (livre de monóxido de carbono) por 2 minutos e pressione o botão 🌣 para executar a calibração do zero. O instrumento executará uma contagem regressiva de 6 segundos.





7. Pressione a tecla MAX para entrar no modo de calibração da concentração de monóxido de carbono. O instrumento executará uma contagem regressiva de 900 segundos. Coloque o instrumento e o padrão de medição de monóxido de carbono em uma câmara com monóxido de carbono. Quando a contagem do instrumento chegar a zero, registre o valor de leitura do padrão de medição de monóxido de carbono. O instrumento exibirá o último valor de calibração de monóxido de carbono. O indicador SET será exibido.





- 8. Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar o mesmo valor registrado no padrão de medição de monóxido de carbono e pressione o botão ↓ para
- 9. Pressione o botão U para confirmar.

- → Pressione o botão

 para sair deste modo.
- 4. Para limpar os dados da memoria
- → Mantenha pressionado o botão **MEM** e pressione o botão **①** para ligar o instrumento na função de limpeza da memória de dados manual. O visor mostrará os indicadores "SET CLr no" e **.**
- → Pressione o botão MEM novamente. O indicador AM será exibido.



→ Pressione o botão **READ** para selecionar entre "YES" (sim) e "no" (não) e pressione o botão → para confirmar.



7.8. Leitura padrão de referencia

Utilize um padrão de medição de monóxido de carbono para verificar a leitura.

1. Mantenha os botões MAX, SHIFT e pressionados e pressione o botão para ligar o instrumento no modo de calibração. O visor mostrará o indicador "SET uSEr CAL no".







17

piscará e o alarme sonoro soará.



6.3. Adaptador AC (opcional)


O adaptador AC permite a utilização do instrumento alimentado pela energia de uma tomada elétrica. Note que o adaptador AC não é um carregador de bateria.

6.4. Janela do sensor de monóxido de carbono

Certifique-se de que a janela do sensor de monóxido de carbono não está bloqueada durante o uso.

7. Operação

7.1. Verificação de funções

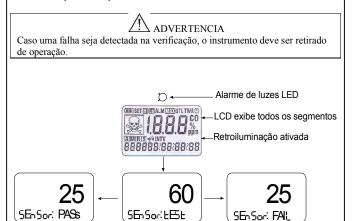

Sensor CO

Indicação de falha

do sensor CO

: Indica que a concentração de monóxido de carbono alcançou ou excedeu o limite do alarme alto

ppm: Indica que a concentração de monóxido de carbono está acima de 999 PPM ppm: Indicador da unidade de medição (partes por milhão)

888: Indica o numero do endereço da posição de memória atual (1 a 999)

Ful : Indica que a memória de dados automática está cheia

88: Indica o número do endereço da posição de memória atual (1 a 99)

Full: Indica que a memória de dados manual está cheia

888: Indica que a função de leitura dos dados da memória automática está ativa

88: Indica que a função de leitura dos dados da memória manual está ativa

S: Indica que a função SHIFT está ativa

: Indica que a função de alarme sonoro está desativada

88.88.88: Indica o tempo decorrido desde que o instrumento foi ligado (hh:mm:ss)

88/88:88: Indica o tempo decorrido desde que o instrumento foi ligado (dd/hh:mm:ss – máximo de 100 dias. Após esse período o contador reinicia).

Error: Indicação de bateria fraca.

6. Antes de operar o instrumento

6.1. Alimentação: O instrumento é alimentado por uma bateria de 9V ou pelo adaptador AC.

6.2. Instalação da bateria: Retire a tampa do compartimento de bateria localizado na parte inferior traseira do instrumento. Retire a bateria usada e instale uma nova com as mesmas especificações. Recoloque a tampa do compartimento de bateria. Quando a energia da bateria estiver abaixo do nível operacional do instrumento,

os indicadores Error e LOALM serão exibidos no visor, o LED de alarme

6

- → Pressione o botão → para confirmar.
- 2. Para ativar a função de memorização automática de dados
- → Pressione e mantenha pressionada a tecla **MEM** até o visor mostrar o indicador **MM**. Solte a tecla **MEM**. O modo de memorização automática de dados será ativo, e a função de desligamento automático será desativada.



- \rightarrow O endereço de memória do dado armazenado será exibido. A capacidade total da memória de dados é 999 posições.
- → Pressione a tecla **MEM** novamente para sair deste modo.
- → Quando o endereço de memória exibir "Full" significa que não há mais posições disponíveis na memória.



3. Para ler dados memorizados

→ Mantenha o botão **READ** pressionado até o visor mostrar o indicador AB. Solte o botão **READ**. O endereço de memória selecionado e o dado armazenado no endereço serão exibidos no visor.



→ Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar o endereço desejado para leitura dos dados.

16

→ Pressione o botão → para sair deste modo.

3. Para limpar os dados da memória manual

→ Mantenha pressionado o botão **MEM** e pressione o botão ① para ligar o instrumento na função de limpeza da memória de dados manual. O visor mostrará o indicador "SET CLr no".



→ Pressione o botão **READ** para selecionar entre "YES" (sim) e "no" (não) e pressione o botão → para confirmar.




7.7. Modo automático de memorização e leitura de dados

- 1. Para definir o intervalo de dados
- → Pressione a tecla SHIFT. O visor mostrará o indicador S.
- → Pressione a tecla **INTV** para entrar no modo de definição do intervalo de tempo. o visor exibirá o indicador "SET INTV SEC".



→ Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar o intervalo de tempo de 1 segundo a 180 segundos.

15

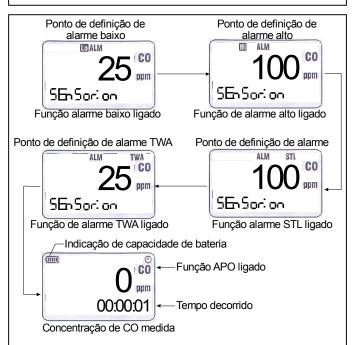

 Pressione a tecla MAX para ativar a função de retenção do valor máximo medido no visor. Pressione novamente para exibir o valor STL e novamente para exibir o valor TWA.



3. Há quatro pontos de alarme definidos no instrumento: baixo, alto, STL e TWA ${f 9}$

- 1. Pressione a tecla \bigcirc para ligar o instrumento. O modo de verificação será executado automaticamente. que inclui verificação do visor LCD, do LED de alarme, da luz de fundo do visor, dos alarmes sonoros e do sensor de gás, durante uma contagem de 60 segundos. Caso algum destes itens falhe, o instrumento deve ser retirado de operação.
- 2. Se o teste do sensor falhar, o alarme sonoro é ativado e o LED pisca 2,5 vezes por segundo. O visor exibe ALM SENSOR FAIL e o indicador ...



7.2. Medição de Monóxido de Carbono (CO)

- 1. Pressione a tecla ① para ligar o instrumento. Após o modo de verificação, o visor mostrará as seguintes informações:
- → Ponto de definição de alarme baixo e se está ativado
- → Ponto de definição de alarme alto e se está ativado
- \rightarrow Ponto de definição de alarme de limites de exposição de curto prazo (STL) e se está ativado
- \rightarrow Ponto de definição de alarme de media ponderada por tempo (TWA) e se está ativado
- → Leitura da concentração de monóxido de carbono no ambiente

AVISO: Aguarde 10 minutos com o equipamento ligado antes de realizar a medição. Este tempo é necessário para o aquecimento do sensor.

O visor mostra DL como indicação de sobre escala, caso a leitura de gás esteja acima de 1000ppm.

→ Para sair a função MAX, STL e TWA, pressione a tecla SHIFT.

8



7.6. Modo manual de memorização e leitura de dados

- 1. Para memorizar a leitura
- → Pressione o botão **MEM** uma vez. Um dado será armazenado na memória e o visor mostrará o indicador **M** juntamente com o endereço de memória. O
- tamanho total da memória de dados manual é 99 posições.

 → Quando o endereço de memória exibir "Full" significa que não há mais posições disponíveis na memória.



- 2. Para ler dados memorizados
- → Pressione o botão **READ** para ler os dados memorizados. O visor mostrará o indicador indicador juntamente com o endereço de memória selecionado e o dado armazenado no endereço
- → Pressione os botões ▲ ▼ para selecionar o endereço desejado para leitura dos dados.



exibirá o indicador SET (APo.



- 2. Pressione as teclas ▲ ▼ para selecionar o tempo de desligamento automático até 180 minutos.
- 3. Pressione a tecla → para armazenar o valor.
- 4. Caso o tempo de desligamento automático seja definido em OFF, a função será desabilitada e o indicador desaparecerá do visor.



7.5. Para desabilitar o alarme sonoro

- 1. Mantenha pressionado o botão **READ** e pressione o botão U para ligar o instrumento no modo de desativação do alarme sonoro. O indicador "bEP oFF" será exibido no visor.
- 2. O indicador de desativação do alarme sonoro será exibido no visor.



13

definição do alarme TWA, o alarme sonoro e visual será ativado (o LED pisca 1 vez por segundo) e o visor indicará LOALM



→ Se todas as funções de alarme estiverem desabilitadas, quanto maior for a concentração de monóxido de carbono, mais rápido o alarme sonoro tocará.

7.3. Para alterar os pontos de definição de alarme manualmente:

- 1. Pressione a tecla SHIFT. O visor exibe o indicador S
- 2. Pressione a tecla ALARM para alterar o ponto do alarme baixo. O visor exibe o indicador SET TALM
- 3. Pressione as teclas ▲ ▼ para selecionar o valor desejado.
- 4. Pressione a tecla ALARM para ativar ou desativar a função de alarme baixo (SEREE on: / SEREE of f:)



- 5. Pressione a tecla → para alterar o ponto do alarme alto. O visor exibe o indicador SET TALM
- 6. Pressione as teclas ▲ ▼ para selecionar o valor desejado.
- 7. Pressione a tecla ALARM para ativar ou desativar a função de alarme alto (SEREE on: / SEREE of f:)

A luz de fundo do visor é ativada por 30 segundos durante uma situação de

→ Se a concentração de monóxido de carbono alcançar ou exceder o ponto de definição do alarme baixo, o alarme sonoro e visual será ativado (o LÊD pisca 2,5 vezes por segundo) e o visor indicará LALM.



→ Se a concentração de monóxido de carbono alcançar ou exceder o ponto de definição do alarme alto, o alarme sonoro e visual será ativado (LED pisca 5

vezes por segundo) e o visor indicará WALM e o indicador será exibido.



→ Se a concentração de monóxido de carbono alcançar ou exceder o ponto de definição do alarme STL, o alarme sonoro e visual será ativado (o LED pisca 1 vez por segundo) e o visor indicará LOALM



→ Se a concentração de monóxido de carbono alcançar ou exceder o ponto de



- indicador SETALMISTL
- Pressione as teclas ▲ ▼ para selecionar o valor desejado.
- 10. Pressione a tecla ALARM para ativar ou desativar a função de alarme STL (SEREE on: / SEREE off:).



- indicador SETALMTWA
- 12. Pressione as teclas ▲ ▼ para selecionar o valor desejado.
- 13. Pressione a tecla ALARM para ativar ou desativar a função de alarme TWA (SEREE on: / SEREE off:)



7.4. Definir o tempo de desligamento automático

1. Mantenha pressionado o botão 🌣 e pressione o botão U para ligar o instrumento no modo de definição do tempo de desligamento automático. O visor